## Allgemeines

Die Färbung des Wassers ist eine optische Eigenschaft, die die Änderung der spektralen Zusammensetzung des durchgehenden sichtbaren Lichtes verursacht. Es wird zwischen **scheinbarer** und **wahrer** Färbung unterschieden.

Die **scheinbare** Färbung wird summarisch durch gelöste Substanzen und Schwebstoffe verursacht. Die **wahre** Färbung wird nach der Filtration der Probe durch einen Membranfilter mit 0,45 µm Porengröße bestimmt.

Die Intensität der wahren Färbung wird durch die Lichtschwächung der am stärksten geschwächten Wellenlänge definiert. In der Regel gibt es jedoch keine genügend scharf eingrenzbaren Absorptionsmaxima, deshalb wird die Messung bei drei vorgegebenen Wellenlängen durchgeführt.  $\lambda_1 = 436 \text{ nm}, \lambda_2 = 525 \text{ nm}, \lambda_3 = 620 \text{ nm}$ 

Hierbei muss  $\lambda_1$  genau eingehalten werden,  $\lambda_2$  und  $\lambda_3$  können je nach verwendeten Filtern leicht abweichen.

## Anwendungsbereiche

Alle Wässer

## Hinweis

Visuelle Bestimmung der Färbung in natürlichen Wässern (Hauptabschnitt 4 der EN ISO 7887): In natürlichen Wässern ist die Bestimmung der Intensität einer gelblich-braunen Färbung in einer Probe durch visuellen Vergleich mit einer Serie von Vergleichslösungen möglich. Auf dem DR2800 / DR 3800 / DR 3900 ist daher zusätzlich der Tests 777 Färbung (PtCo) programmiert, der den Vergleich der Probe mit abgelegten Platin-Cobalt Standards als units PtCo angibt. Die Messwellenlänge ist 436 nm und der Messbereich beträgt 0 – 50 units PtCo.

## Material

LPV422.99.00001	Spektralphotometer DR 2800 oder
LPV424.99.00001	Spektralphotometer DR 3800 sc oder
LPV408.99.00001	Spektralphotometer DR 5000 oder
LPV440.99.000x1	Spektralphotometer DR 3900 oder
LPV441.99.000x1	Spektralphotometer DR 6000

oder ältere Spektralphotometer von Dr. Lange

LZP341 50 mm Rechteckküvette

#### Störungen

Die Färbung kann pH- und temperaturabhängig sein. Deshalb muss der pH-Wert und die Temperatur der Probe immer dokumentiert werden.

Die Färbung kann sich durch Alterung der Probe und Kontakt mit der Luft verändern. Deshalb ist die Probe bevorzugt sofort zu messen, eine kurzfristige Lagerung bei 4°C im Dunkeln ist möglich. Ist es nicht möglich, die Probe klar zu filtrieren, so kann nur die scheinbare Färbung bestimmt werden.

# Literatur

EN ISO 7887 (1994)



# Durchführung

#### Herstellung optisch reinen Wassers

Einen Filter mit 0,1 µm Porenweite 1 Stunde in dest. Wasser wässern. Etwa 1 Liter dest. Wasser mit dem Filter filtrieren, die ersten 50 ml verwerfen.

## Probenvorbereitung

Probe mit einem Filter 0,45 µm Porenweite filtrieren. Stark gefärbte Proben mit optisch reinem Wasser verdünnen. Verdünnung beim Ergebnis berücksichtigen.

# LP2W

### Auswertung

- 1. Programmfilter 435 nm einsetzen.
- 2. Taste "Funktion" drücken bis Display "Faktor" anzeigt. Der Faktor muss 20 sein.
- 3. Leerwertküvette mit optisch reinem Wasser füllen, einsetzen und Taste "Null" drücken.
- 4. Analysenküvette einsetzen und Taste "Ergebnis" drücken.
- 5. Ergebnis zeigt die Färbung im  $m^{-1}$  an.
- 6. Mit den Programmfiltern 525 nm und 620 nm analog verfahren.

Parameter	Display	Messbereich
Färbung	Faktor 20	0 – 20 m <sup>-1</sup>

# ISIS 6000/9000

# Programmierung

- 1. Mode "PRG" anwählen.
- 2. "Test" aufrufen.
- 3. Testnummer "777" eingeben.
- 4. Position eingeben.

#### Auswertung

- 1. Programmkontrollnummer überprüfen: \_:43.
- 2. Testnummer (siehe unten) anwählen.
- 3. Kontrollnummer muss 1 sein.
- 4. Leerwertküvette (optisch reines Wasser) einsetzen, blaue Taste drücken.
- 5. Analysenküvette einsetzen, grüne Taste drücken.
- 6. Das Ergebnis wird mit drücken der Pfeil-Taste bei den drei Wellenlängen angezeigt.

Parameter	Test-Nr.	Messbereich
Färbung	777	0 – 20 m⁻¹

#### CADAS 30S / 50S

#### Programmierung

- 1. Mode "PRG" anwählen.
- 2. "Test" aufrufen.
- 3. Testnummer "777" eingeben.
- 4. Position eingeben.

### Auswertung

- 1. Programmkontrollnummer überprüfen: \_:43.
- 2. Testnummer (siehe unten) anwählen.
- 3. Kontrollnummer muss 1 sein.
- 4. Leerwertküvette (optisch reines Wasser) einsetzen, blaue Taste drücken.
- 5. Analysenküvette einsetzen, grüne Taste drücken.
- 6. Das Ergebnis wird automatisch bei den drei Wellenlängen angezeigt.



Parameter	Test-Nr.	Messbereich
Färbung	777	0 – 20 m <sup>-1</sup>

### LASA 100 und XION 500

#### Auswertung

- 1. Mode "Dr. Lange" anwählen.
- 2. Testnummer 777 anwählen.
- 3. Kontrollnummer muss 5 (LASA 100) / 1 (XION 500) sein.
- 4. Leerwertküvette mit optisch reinem Wasser füllen, einsetzen und blaue Taste drücken.
- 5. Analysenküvette einsetzen und grüne Taste drücken.
- 6. Das Ergebnis wird automatisch bei den drei Wellenlängen angezeigt.

Test-Nr.	Display	Messbereich
777	Färbung	0 – 20 m <sup>-1</sup>

# CADAS 100 (LPG 210)

z.B. 1
F3
Faerbung
FPRG
112233
620
525
436
L1
E1*F1
E2*F1
E3*F1
20
m⁻¹ (620)
m <sup>-1</sup> (525)
m⁻¹ (436)

#### Auswertung

- Mode "Test" anwählen.
   Symbol (siehe unten) anwählen.
- 3. Leerwertküvette (optisch reines Wasser) einsetzen, Taste "Null" betätigen.
- 4. Analysenküvette einsetzen, Taste "Mess" betätigen.

Parameter	Symbol	Messbereich
Faerbung	F3	0 – 20 m <sup>-1</sup>



# CADAS 200

Programmeramentung	(Programmerung	unter	user)

J	J ( J )	J	
Nr.	777		
Symbol	F3		
Parameter	Färbung		
Ablauf	L1W1.L2W2.L3W3.M.(I	E1W1.E2W2.E3W	/3)
Formeln	Auswertung 1	Auswertung 2	Auswertung 3
Bez.	436 nm	525 nm	620 nm
Formel	E1*F1	E2*F1	E3*F1
U Grenze	0	0	0
O Grenze	20	20	20
Einheit	1/m	1/m	1/m
Variablen			
W1	436		
W2	525		
W3	620		
F1	20		
KNr.	6		

## Auswertung

- 1. Programm MANALYSE, USER anwählen
- 2. Testnummer **777**, Symbol **F3** anwählen.
- 3. Kontrollnummer muss 6 sein.
- 4. Blaue Taste drücken und gegen Luft nullen.
- 5. Leerwertküvette (optisch reines Wasser) einsetzen, blaue Taste drücken.
- 6. Analysenküvette einsetzen, grüne Taste drücken.

Test-Nr.	Symbol	Parameter	Messbereich
777	F3	Färbung	0 – 20 m <sup>-1</sup>

# DR 2800 / DR 3800 / DR 5000 / DR 3900 / DR 6000

#### Auswertung

- 1. Programm Gespeicherte Programme anwählen
- 2. Testnummer 777, Parameter Färbung (m<sup>-1</sup>) anwählen.
- 3. Leerwertküvette (optisch reines Wasser) einsetzen und auf Null tippen.
- 4. Analysenküvette einsetzen und auf Messen tippen.

Test-Nr.	Parameter	Messbereich
777	Färbung (m⁻¹)	0 – 20 m⁻¹

# DR 2800 / DR 3800 / DR 3900

# Auswertung visuelle Bestimmung

- 1. Programm 

  Gespeicherte Programme anwählen
- 2. Testnummer 777, Parameter Färbung (PtCo) anwählen.
- 3. Leerwertküvette (optisch reines Wasser) einsetzen und auf Null tippen.
- 4. Analysenküvette einsetzen und auf Messen tippen.

Test-Nr.	Parameter	Messbereich
777	Färbung (PtCo)	0 – 50 units

